

بسم الله الرحمن الرحيم
عنوان البحث :
الطلاء الكهربى فوق التشكيل المباشر للحديد
د/ منى فؤاد اسماعيل حسن
مدرس بقسم النحت – كلية الفنون الجميلة – جامعة الاسكندرية
Moonfnoon2009@yahoo.com

ملخص البحث:

ان للابداع رغبة متجددة في اضافة رؤى فنية متكررة من خلال توفير تقنيات مستحدثة ومتاحة ومتوفرة تتيح المزيد من الاثراء للاعمال الفنية وتقنيات التشكيل المباشر للحديد باللحام والتي تتجلى أهميتها في الامكانيات التشكيلية المتعددة والمختلفة الاحجام وصلابته في الفراغ الخارجي وتشكيلاته والتي يصعب انتاجها بالطرق الاخرى الا انه قابل للتآكل والصدأ.

والتآكل يمكن أن نعرفه علي أنه ظاهرة تلف كيميائي اوكهروكيميائي تؤثر علي سطح العمل المعدني وفي حالاته الشديدة هو عبارة عن أنهيار للبناء البلوري للمعدن ومقاومة التآكل واحدة من الوظائف الهامة للطلاء الكهربى فوق المعادن وهي احدي التقنيات المنبسطة من عمليات التشكيل بالكهروكيمياء وهذه التقنية تطبق بصفة عامة لتحسين الخواص الفيزيائية والمظهرية للاسطح المعدنية و لحماية المعدن الاساسي من التأثير بعناصر مسببة للتآكل في البيئة من هواء او ماء.

ف نجد أن طلاء النحاس يعطي مستوي متقدم من الحماية والتلميع للحديد الصلب وطلاء النيكل يعطي درجة عالية من مقاومة التآكل وطلاء الكروم تعطي مقاومة خدش ومقاومة تآكل ومقاومة لفقدان اللمعة.

وتهدف هذه الورقة البحثية الي أهمية التقنيات التكنولوجية الحديثة للترسيب الكهربى في رفع القيمة التشكيلية الفيزيائية الجمالية والاقتصادية للاعمال الحديد المجمع والمشكلة باللحام والوصول الي معالجات سطحية وعلاقات تشكيلية لتحقيق العديد من الجوانب الابداعية بالاضافة الي زيادة العمر الافتراضي لها من خلال زيادة مقاومة هذه الاعمال للتآكل الكيميائي و زيادة العمر الافتراضي لها من خلال زيادة مقاومة هذه الاعمال للتآكل الكيميائي وايضا قوة صلادة الطبقة المغطاه للوصول الي اعلي درجات الصلادة بالمقاومة بالتغطيات الاخرى الناتجة بالطرق المينالورجية بالاضافة الي نقل أدق التفاصيل والتحكم في الاداء لتكتمل العملية الابتكارية من خلال عنصر الملمس واللون واللمعان والاقتصادية للاعمال الحديد الملحوم والمطلبي بالطلاءات المعدنية المختلفة بالاضافة الي مرونة الطبقة المعدنية المعطاة بالترسيب الكهربى علي الاعمال الفنية المشكلة بالتجميع للحديد الملحوم والتي تسمح للعديد من التقنيات الاخرى كالتطرق والحفر بالاحماض وغيره من الطرق التشكيلية المختلفة لانهاء الاسطح والتعامل معها فمرونة الطبقة المعطاة تمنع تقشيرها و انفصالها وكذلك حمايتها من التفاعلات الداخلية والاجهادات المختلفة.

مقدمة :

إن الخامة هي وسيط التشكيل بين ما يدور في النفس من خيالات ابداعية وبين ما يتجسد من اعمال مادية ملموسة أي أنها بوابة العبور من الحيز النفسي الخاص للفنان الي الوجود الواقعي المحيط به ، وتلعب الخامة دوراً هاماً في إنتاج العمل الابداعي ، فأحياناً ما تنطلق الفكرة مستلهمة من معطيات الخامة وأحياناً أخرى تتبع الخامة الفكرة والموضوع .
ومن هنا يجب أن يكون هناك توافق كفي بين المضمون أو الفكرة وبين الخامة الوسيطة في التشكيل، كما أن تنوع الافكار أو الموضوعات لا بد أن يقابله علي الجانب الآخر تنوع وإفتتاح علي مواد وخامات التشكيل .

ولقد أتاحت التكنولوجيا والثورة الصناعية تطور تقنيات التشكيل بمعدن الحديد، حيث ساعدت الوسائل الحديثة علي تطويع هذا المعدن الغني بإمكانياته التشكيلية، مما كان له أثره في إنجذاب النحاتين لاستخدام هذا المعدن وذلك لما يتميز به من قيمة عالية في التشكيل بالمقارنة بالمعادن الأخرى.

ولقد ادي هذا التطور التكنولوجي في المعالجة الي فتح افاق جديدة لفكر وإبداع المثالين للوصول بهذه الخامة من خلال استخدام تقنيات التشكيل المختلفة والتجريب والخروج عما هو تقليدي والمحور نسبياً لتولد اعمالاً فنية فائقة جديدة في مضمونها وقيمتها التشكيلية .
ومع التطور الفني بكل مجالاته وخاصة النحت وما حدث له من تغير وظهور اتجاهات جديدة وعديدة وانتقاله من مرحلة استخدام الطرق التقليدية كالسبك الي التقنيات الجديدة مع التطور التكنولوجي واستخدام هذه التقنيات في مجال النحت، استطاع فن النحت أن يخرج من الاطار التقليدي لكي يواكب العصر وعليه ظهرت تقنيات في مجال التشكيل المعدني حيث نجد ظهور عدة أساليب مستحدثة للحصول علي شكل نحتي معدني كالتشكيل المباشر حيث إستطاع الفنان المزج بين الصناعة والتكنولوجيا في الحصول والوصول بالشكل النحتي الي تحقيق فكرته للتعبير عن آليات العصر أو ما يجيش بنفسه لتحقيق فكرة معينة ذات معني ومضمون بداخله فنجد ان التطور التكنولوجي والعلمي الذي ادي بتطور المعادن والسبائك وآلات اللحام أدي بدوره الي تطور مفهوم النحت والارتقاء به الي معان اعماق ومسيرة للعصر المعدني او العصر الجديد كما اطلق عليه فمعدن الحديد بإمكانياته ومزاياه التشكيلية اللامتناهية جذب النحاتين باستخدامه في تحقيق علاقة تشكيلية ولذلك خصائص توفر حرية للنحات والتنوع في تقنيات استخدامه من سبك ولحام وكبس وخراطة... الخ.

أهمية البحث:

ترجع أهمية البحث الي أهمية كل من معدن الحديد من حيث امكانية تشكيلاته المتعددة والتي يمكن الوصول بها الي أعمال نحتية صلبة مختلفة الاحجام ووضعها في الفراغ الخارجي واثراء التشكيل الفني للاعمال المشكلة بالحديد ورفع القيمة الاقتصادية لها بطلائها بالنحاس والنيكل والمعادن الثمينة كالفضة والذهب من النواحي الجمالية والاقتصادية.

مشكلة البحث:

تتلخص مشكلة البحث في كيفية رفع القيمة التشكيلية و الفيزيقية والجمالية للاسطح لاعمال التشكيل المباشر للحديد والمجمعة باللحام وزيادة مقاومة هذه الاعمال للتاكل الكيميائي من خلال التغطية بمعدن اخر بالطلاء بالترسيب الكهربائي للمعادن.

هدف البحث :

الوصول الي معالجات سطحية للحديد المُشكل بالترسيب كهربياً لتحقيق جودة عالية في المظهر والاستخدام والتكلفة.

فروض البحث:

تقتضى الفرضية البحثية إثراء التشكيل الفني للاعمال المشكلة بالحديد، مع زيادة العمر الافتراضي للاعمال بمقاومة التآكل، ورفع القيمة الاقتصادية للاعمال الحديدية (خاصة في طلاء النحاس أو الفضة أو الذهب).

منهج البحث:

المنهج التجريبي والذي يعتمد على الجوانب الابداعية للتشكيل بالحديد ، والجوانب الابداعية للطلاء بالترسيب الكهربى فوق الحديد ، مع دراسة اهم معايير جودة السطح المطلبي بالاضافة الى طلاء المعادن بالترسيب الكهربى فوق الحديد المشكل وأخيرا التطبيقات والنتائج والتوصيات.

1- الجوانب الابداعية للتشكيل المباشر للحديد المجمع باللحام وطرق حمايته من التآكل :

الحديد معدن لامع فضي ابيض اللون، وتتراوح صلابته بين 4 بمقياس موس ، وقابل للطرق والسحب، وهو معدن ناعم اللمس، موصل جيد للحرارة والكهرباء وإمكانية التشكيل المباشر باللحام للأشكال الحديدية يعطى للأشكال الفنية قوة وصلابة للاعمال المشكلة مع امكانية الحصول علي اعمال فنية بالغة التعقيد والتي يصعب إنتاجها بالطرق الأخرى، وتتوافر أشكال الحديد الصناعية وتتعدد طرق تشكيله بالطرق والاساليب المختلفة في التشكيل بدون قطع والتي تتضمن عدة تقنيات منها السباكة، الطرق،الكبس، التني، التشكيل والتجميع باللحام والذي ينقسم الى:

1-1 التشكيل باللحام Welding:

اللحام هو عملية وصل المواد المعدنية بواسطة الحرارة أو بتسليط الضغط أو بالحرارة والضغط معا كما يمكن إجراء اللحام باستخدام معدن ملء أو حشو أو بدون إستخدامه، بحيث يكون مماثل لنوع المعدن الاساسي ويكون له نفس خصائصه اللحامية ، والمقصود به وصل جزئين او اكثر الي وحدة غير قابلة للإفصال تعرف بالجزء الملحوم .

2-1 التشكيل بالتجميع Collecting :

وفيه يتم تجميع اجزاء من الحديد سواء مصنعة خصيصا أو تجميعا من بقايا اجزاء سابقة التصنيع من الحديد الخردة، وقد يكون التجميع من وحدات ثابتة الابعاد او متنوعة الابعاد ويوجد كثير من الفنانين الذين استخدموا هذا النوع من التشكيل في اعمالهم الفنية ونجحوا في خلق علاقة بين اجزاء سابقة التصنيع وبين اضافة اجزاء اخرى.

3-1 اللحام بالقوس الكهربائي Arc welding :

في هذا النوع من اللحام يستخدم التيار المستمر وتتراوح فونية تيار اللحام في الحالتين ما بين 20.8 فولت وعادة يتراوح شدة التيار ما بين 80-500 أمبير ويفضل استخدام التيار المستمر لأنه يمتاز عن التيار المتردد من الناحية الفنية ولأسباب تتعلق بالامان، بينما يتميز التيار المتردد عن المستمر من الناحية الاقتصادية، ويتم اللحام حيث يتولد القوس الكهربائي في المنطقة الواقعة بين الالكترودين يمثل الاول منهما معدن الملاء (سيخ اللحام) بينما الثاني القطعة النحتية المراد لحامها وحيث أن الهواء غير موصل للكهرباء لذا يجب جعله موصلا حتي يتم اجراء عملية اللحام ، وذلك عن طريق تأينه حيث يسخن العمل ومعدن الملاء الي درجة حرارة عالية⁽¹⁾.

وبعد عملية التجميع باللحام المباشر يمكن منع التآكل في الاعمال المشكلة بالحديد حيث يتآكل سطح المعادن الموجودة في حالة تفاعل كيميائي أو كهروكيميائي مع الوسط الخارجي ، و يسمى هذا التآكل بالصدأ، وهناك نوعان من الصدأ (الصدأ الكيميائي و الكهروكيميائي) :

الصدأ الكيميائي : ويحدث بسبب تفاعل المعدن مع الغازات الجافة و السوائل العازلة دون ظهور تيار كهربائي.

الصدأ الكهروكيميائي : وينشأ نتيجة لظهور التيار الكهربائي نتيجة للتفاعل بين المعدن والالكترونات المحيطة به مثل صدأ حديد الزهر وغيره من السبائك في الجو الرطب و في الماء العذب، وماء البحر ، والاحماض والقلويات والمحاليل الملحية⁽²⁾.

4-1 كيفية منع التآكل:

1-4-1 الوقاية بطلاء الحديد : وتستخدم هذه الطريقة علي نطاق واسع وتنقسم الي الوقاية المهبطية، الوقاية المصعدية.

أ- **الوقاية المهبطية :** وفيه يكون معدن التغطية أعلي من جهد الاساس (الحديد) ومن شروط الوقاية أن تكون التغطية كطبقة غير مسامية حيث ينشأ عن عدم تحقق هذا الشرط صدأ في بعض المناطق (كحدوث خدش مثلا) اذ أن المعدن الاساسي يكون هو المصعد ويتآكل ومن التغطيات المهبطية للحديد ،القصدير،الرصاص،النيكل ،النحاس.

ب- **الوقاية المصعدية :** وفيها يكون معدن التغطية أقل من جهد المعدن الاساس (الحديد) وتحمي التغطية الحديد كهروكيميائيا اذ أن المعدن الاساس سيقوم بدور المهبط ويقوم معدن التغطية بدور المصعد ويتآكل ومن التغطيات المصعدية للحديد الذنك ،الالومنيوم ،الكالسيوم ،البوتاسيوم.

2-4-1 الوقاية الكهربية : تتلخص هذه الطريقة في توصيل الجزء المراد وقايته بالقطب السالب كمهبط بسبيكة بتيار مستمر يغذي من مولد.

3-4-1 الوقاية بالمعدن الواقية : وفيها يتم توصيل الحديد بقطعة من المعدن او السبيكة (الواقية) ذو جهد كهربائي سالب اعلي من الوسط الذي يوجد به العمل المنفذ من الحديد والمراد وقايته ، والمعدن الواقية سيصبح مصعدا وتتآكل في حين يحفظ العمل النحتي المنفذ من الحديد من التآكل حيث يصبح مهبطا.

4-4-1 الوقاية بالترسيب الكهربائي Electro plating :

وفكرة الحماية بالترسيب الكهربائي تتم بوضع طبقة رقيقة من معدن اخر علي سطح العمل المنفذ من الحديد او الصلب حيث يتم ترسيب معدن له خصائص مقاومة للتآكل والعوامل

الجوية ويتراوح سمك طبقة العزل ما بين 0.0025 مم الى 0.02 مم ، وتتم باستخدام دائرة كهربائية تعمل بالتيار المباشر وفيها يتم ترسيب فلز علي سطح موصل كهربائي وذلك : للحصول علي سطح معدني مقاوم للتآكل، ومظهر خارجي معين سطحي او لون معدني اودرجة لمعان محدد.

ولزيادة ابعاد السطح المغطي بالترسيب الكهربى، وتتميز الوقاية الترسيب الكهربى عن الطلاءات الاخرى بعده نقاط

منها انتظام سمك طبقة الطلاء، وأكثر نقاء، مع امكانية السيطرة علي جودة عملية الترسيب، بالاضافة الي قوة تماسك طبقة الطلاء.⁽³⁾

2 - الجوانب الابداعية للطلاء بالترسيب الكهربى فوق الحديد:

يعتبر تشطيب الشكل في خامة الحديد من اهم الخطوات التي تتطلب الدقة والعناية والذوق الرفيع في اختيار الاجراءات والمعالجة المناسبة ، وليس معنى التشطيب باضافة خواص مظهرية نهائية علي الشكل لتوحيد المعالجة التي تؤدي الي اضافة حالة مزيفة لكساء الشكل ، ولكن يقصد بعملية الانهاء اكمال عناصر التصميم النحتي . بحيث يترابط سياقها المظهري الذي تكتمل فيه هيئة الشكل ومضمونه التعبيري وطاقاته التشكيلية الكامنة في الخامة مما يجعل عناصره تتعايش وتتوافق مع بيئة العرض ومجال الشكل البصري مما يعد ذو اثر شديد الهمية علي هيئة الشكل في نظر المشاهد ولذلك يجب اعتبار انهاء الشكل جزءاً هاماً من اجزاء التصور التصميمي للعمل النحتي فبمجرد الطلاء بلون موحد او بعدة الوان من اي نوع من انواع الطلاءات المعدنية او المعالجات اللونية سواء كانت كيميائية او حرارية او كهربية لايغني تحقيق الغاية التصميمية ، وقد ياتي في معظم الاحيان بنتائج مختلفة عما اريد للعمل ان يكون في حالته النهائية الا في حالة بعض النتائج الجيدة التي تاتي بصورة عفوية والتي يفتنصها الفنان بمحض المصادفة والتي لاتندرج في التصميم الاصلي ومعني ذلك ان التشطيب والانهاء هو اكساب الشكل النحتي الحالة الملائمة التي لا تستدعي التدخل بعد ذلك باي من المعاملات او المعالجات، تلك الحالة التي تجعل الخامة في اكمل طاقة تعبيرية عن ذاتها كما يتعدي كيان الشكل الي البيئة المناسبة للعرض ايضا.

وتعتبر عملية تطبيق الطلاء بالترسيب الكهربى من التقنيات الكهروكيميائية والتي تستخدم في الطلاء بالمعادن والتي غالبا ما تستخدم في طلاء المعادن بأخرى نقيسة لأكسائها ابعاد وخواص فيزيقية للمعدن المرسب بالاضافة الي المظهر الجمالي والتي تعتمد علي الميل الايوني للانجذاب نحو السطح المخالف له في الشحنة حيث يمكن ترسيب معدن علي سطح معدن اخر تحت شروط خاصة ، ويجب ان يكون السطح الذي نريد الترسيب عليه موصلا جيد للكهربية وغير معزول باي مادة رديئة التوصيل للكهربية وهذا الاسلوب من شأنه التنوع في اضافة اللون علي سطح العمل النحتي .

واضافة اللون بالترسيب الكهربى يشمل العديد من المجموعات اللونية التي يمكن اضافتها باستخدام المعادن المختلفة ولكن لكل معدن محلول كما تحتاج هذه التقنية الي بعض المعدات والمواد الخام اهمها مصدر الكهرباء والتيار المزود بدائرة موحدة للتيار المستمر والذي يتسم بشدة التيار العالية والجهد الكهربى (الفولتية) المنخفض فكلما زادت شدة التيار المطلوبة تؤثر مساحة السطح المعرض كما تؤثر الفولتية (فرق الجهد) علي حجم المعدن المرسب فكلما قلت الفولتية كانت الجزيئات المرسبة دقيقة وناعمة وكلما زادت الفولتية

كانت الجزيئات خشنة ورملية الهيئة وكبيرة الحجم ، كما تتأثر كمية الترسيب بمدى اقتراب السطح من الأنود وهو القطب الموجب الذي يتصل بلوح الترسيب ، أما المواد فهي مكونات المحلول الالكتروليتي المكون من املاح بسيطة او معقدة التركيب وللطلاء الكهربي فوق الحديد كحمامات طلاء النحاس السيانيدي copper cyanide bath حيث ان حوض النحاس الحامضي لن يسمح بالالتصاق علي معدن الحديد الصلب ويراعي التقليل الجيد للمحلول لتحسين كفاءة وسرعة الترسيب كما يراعي ضبط نسبة الاملاح في الحوض الالكتروليتي ونسبة الماء لتعويض الفاقد في اي من مكوناته كما يراعي عدم تلويث المحلول سواء من مواد التفاعل مع المحلول الالكتروليتي واتلافه ونلاحظ دائما موصلية كافة الاجزاء وعدم انقطاع التيار وهناك العديد من الاحتياطات الواجب اتخاذها عند اجراء عملية الترسيب الكهربي حيث تلافي كافة الاضرار المنتجة من هذه العملية والتي يتعلق بعضها بتهدية المكان وسمية بعض المحاليل. (1)

2-1 معايير جودة الطبقة المطلية بالترسيب الكهربي:

وتنقسم هذه المعايير الي : معايير فيزيقية، ومعايير جمالية، ومعايير اقتصادية.

2-1-1 المعايير الفيزيقيه:

وتكمن في اكتساب المعدن المراد طلائه بالترسيب الكهربي الخواص الفيزيقيه للمعدن المرسب وبالتالي يزيد من العمر الافتراضي للاعمال الفنية وذلك من خلال:
أ- قوة صلادة طبقة الطلاء. ب- قوة التصاق طبقة الطلاء ج- مرونة طبقة الطلاء د - مسامية طبقة الطلاء

أ- قوة صلادة طبقة الطلاء:

تعتبر الصلادة (Hardness) من أهم خصائص طبقة التغطية وهي تختلف باختلاف نوع التغطية وبنيتها، وتحقق التغطيات الناتجة عن الطلاء الكهربي أعلى درجات الصلادة بالمقاومة بالتغطيات الاخرى الناتجة بالطرق الميالكورجية، ومن الممكن زيادة صلادة طبقة الطلاء من خلال :-
- زيادة كثافة التيار أثناء الترسيب .
- وجود مواد عضوية تشمل الموانع التي تحقق التبلور وتهدب الحبيبات وتفسد البنية المجهرية ، بينما زيادة درجات حرارة الترسيب تسبب انخفاض قيمة الصلادة .

ب- قوة التصاق طبقة الطلاء:

قوة الالتصاق (Adhesion) هي القوة اللازمة لفصل طبقة التغطية عن المعدن الاساسي أو هي القوة اللازمة لفصل طبقات التغطية المتعددة عن بعضها البعض ، ويمكن تحقيق أفضل التصاق عندما يكون البناء البلوري للتغطية عبارة عن إمتداد للبناء البلوري للمعدن الاساسي ولكي نحصل علي التصاق قوي لطبقة التغطية يجب تنظيف سطح المعدن(الحديد الملحوم) جيدا باستخدام الطرق الميكانيكية والكيميائية قبل إجراء عملية الترسيب. ومن فوائد الالتصاق الجيد للتغطية أنه يمنع تقشيرها وإنفصالها عن سطح الحديد وكذلك حمايتها من التفاعلات الداخلية والإجهادات المختلفة.

ج- مرونة طبقة الطلاء :

المرونة (Elasticity) وهي قابلية طبقة التغطية للتشكل بدون تشوهات مثل الشروخ والقشور، وتظهر أهمية المرونة في حالتين :
- عندما يكون سطح العمل الفني المغطي سوف تجري له عمليات تشكيل اخري له فوق التغطية.
- عندما يتعرض العمل الفني للاستخدامات المتنوعة في مختلف البيئات المحيطة به والتغطيات ذات الصلادة والقصافة المنخفضة عادة ما تكون مرنة.

د – مسامية طبقة الطلاء :

المسامية (Porosity) وهي احدي خصائص التغطية ويمكن تحديدها بنسبة حجم المسام المتصلة الي الحجم الكلي للتغطية تعريف المسام علي أنها بقايا وتخلفات في طبقة التغطية توجد علي شكل قنوات ضيقة بأشكال متنوعة وقطاعات عرضية مملوءة بمواد غير مادة التغطية مثل الهواء أو الغازات أو السوائل والاجسام الصلبة ويمكن اعتبار الشروخ والخدوش مسام علس سطح طبقة التغطية.
وتنقسم المسام تبعاً للحجم الي ثلاثة اقسام :

Macroscopic مسام تزي بالعين المجردة

Microscopic مسام مجهرية لاتزي بالعين المجردة

Submicroscopic مسام لاتزي بالمجهر الضوئي

وتوجد عدة اسباب لتكوين المسام منها :

- العيوب الموجودة في معدن العمل الفني (الحديد)

- عدم تنظيف سطح المعدن بصورة جيدة قبل التغطية .

- التأثيرات الميكانيكية مثل الخدش.

- العمليات التكنولوجية الغير مناسبة اثناء اجراء عمليات الترسيب.

2-1-2 المعايير الجمالية :

ويتحقق من خلال الدقة الفائقة في نقل التفاصيل بالاضافة الي التحكم في الاداء لتكتمل العملية الابتكارية من خلال العناصر التي تؤثر علي السطح واهم هذه العناصر: الملمس - اللون - اللمعان.

أ- الملمس :

وما له من اثاره حسية لدى الفنان وهو من احد اهم العوامل التي تتصل بالعنصر المرئي مثل كمية ونوع الضوء الذي يعكسه وتعتمد درجة الملمس علي خصائص كثافة الوحدة الملمسية في المساحة والتي تصنف الي عدة أنواع :

- ملمس ناعم - ملمس خشن (ملمس منتظم - ملمس غير منتظم)

ومن حيث نوع الملمس :

- ملامس حقيقية (طبيعية - صناعية) - ملامس ايهامية

وتحقق ملامس الاسطح دوراً هاماً في :

- التباين بين الاشكال والاجزاء ، وجود اختلافات او فروق في مظهرها المرئي نتيجة للتحكم في احداث تأثيرات ملمسية متنوعة تقوم مقام الدرجات الظلية واللونية.

- توظيف الملامس لتقوية ودعم بعض الاسطح والارتفاعات والأنخفاضات الناتجة من أحداث التأثيرات الملمسية علي السطح لتعطية نوعا من القوة والصلابة التي لم تكن موجودة من قبل بنفس الدرجة. (7)

- وتعتبر عملية الترسيب الكهربائي أحد الوسائل التي يمكن بها عمل الملامس سواء كانت خشنة معتمدة في ذلك علي عدة عوامل مثل كثافة التيار وقوة قذف الايونات كما يمكن الحصول علي الملامس الايهامية في محاليل النيكل المط.

ب- اللون :

يؤدي اللون دوراً هاماً في تصميم العمل الفني بمايعكسه من أثرجمالي بخلاف التأثيرات السيكولوجية وفسولوجية والتي يمكن دراستها والاستفادة منها كما أنه له تأثير قوي علي سطح العمل حيث أن الالوان الفاتحة تبدو أخف وزنا في حين تجعله الالوان القاتمة أثقل وزناً ، ويمكن الاستفادة من هذه التأثيرات من خلال :

- اللون والتكوين :

ويحدث عند تجاوز لونين او اكثرينتج عنه تفاعل يعطي تأثيرا أو تعبيراً مميزاً ويرجع هذا التأثير الي عدة عوامل منها اختيار القيم اللونية وعلاقتها مع القيم الاخرى المجاورة واشكال الالوان وانتشارها.

- **التباين اللوني من خلال:** تباين الالوان - المعتم والمضئ - الساخن والبارد - تباين الالوان المكمل - التباين الحجمي

- **التوافق اللوني :** وهو الاتحاد الموفق للالوان نشأ عن استعمال التقارب الوجود بين الالوان واحداثتها البصرية التي تتدخل كوسائط للتوفيق بينهما.

- **اللون والخداع:** لما له من تأثيرفسولوجي بسبب خداع البصر بالنسبة للمساحات والحجوم وتعطية من احساس باتساع اوضيق الحيزبالاضافة الي أن استغلال التأثير بالخداع البصري ينتج عنه تكبيراً أو تصغيراً ظاهرياً للابعاد.

- **اللون وعملية الطلاء :** للون دوراً هاماً في عملية الطلاء واثراء سطح العمل الفني عند طلائه بمعادن ثمينة ليزيد من قيمته التشكيلية.(4)

ج- المعان :

هو أحد الصفات المميزة للعمل المرسب وينشأ من التوزيع الهندسي للضوء المنعكس بواسطة السطح ، كذلك المعان هو أحد الخواص الهامة لطبقة الطلاء وهي تعتمد علي التركيب البلوري الدقيق لطبقة الطلاء قد يكون المعان مطلوب في بعض الاحيان وغير مرغوب أحيانا أخرى، والمعان يشبه اللون في أن له خاصية فسيولوجية وفي ذلك فهو لا يعتمد علي الخواص الفيزيائية (الطبيعية) للسطح ولكن علي الادراك الحسي للإنسان. (5)

2-1-3 المعاييرالاقتصادية:

وذلك من خلال:

- التكلفة المنخفضة لعمليات التشطيب النهائي للاعمال المرسبة نظرا لدقة نقل التفاصيل والتحكم التام الناتج عن التركيب البلوري الدقيق لسطح طبقة الطلاء.

- اثناء الاعمال الحديدية بمعادن متنوعة كالنحاس والنيكل او المعدن الثمينة كالذهب والفضة بتكلفة منخفضة.

- استبدال المعادن النقية والاعلي تكلفة بالسبائك الاقل تكلفة وأكثر صلادة.

3- تجهيز سطح الاعمال الحديدية لعمليات الطلاء:

- ازالة الصدأ ومخلفات عمليات اللحام للحديد.
- ازالة المواد العضوية مثل الشحوم والزيوت .
- ازالة المواد غير العضوية مثل القشور والمواد المساعدة علي التاكل .

1-3 ازالة الصدأ ومخلفات عمليات اللحام للحديد:

وتتم هذه العملية بعدة طرق ميكانيكية منها :

1-1-3 السفح بالرمال (صنفرة الاسطح) :

الطريقة الوحيدة والافضل للاعمال الدقيقة والمعقدة او كبيرة الحجم هو سفحها بالرمال وهو تيار من الهواء المضغوط المحتوي علي جزئيات من الرمال او ايصنفرة اخري من خلال مسدس مخصوص او جهاز نفث Nozzle وتوجد مادة الصنفرة داخل غرفة الخلط في المسدس من الخزان وذلك بواسطة تفريع الهواء الناتج عن مرور الهواء بسرعة عالية وعادة ما يكون مادة الصنفرة من الرمال بدرجاتها (من الخشن الي الناعم)ومن ثم يتحكم في تدفق الرمال اما في الاعمال الاكبر حجما تنظف في غرف مغلقة وبها أرضية مثقوبة يسقط منها الرمال ويعاد استخدامه وعللي المشغل ارتداء قفازات مطاطية وأن يحمي ملابسه ويرتدي قناع واق للوجه اما اكثر وسائل حماية الرئة ارتداء خوذة تعمل بضغط الهواء وذلك خوف من خطر التعرض لخطر الاصابة بتسمم الرئة.

1-2-3 عملية الصنفرة بالماء :

هذه الطريقة هي اقل الطرق ضررا عند صنفرة الاعمال المعدنية وتتم في حجرة مغلقة او في الهواء المطلق وهي مناسبة تماما للاعمال المتوسطة وعللي درجة عالية من الدقة ، حيث يخرج تيار من الماء بسرعة عالية من مضخة مياه ويحول هذا التيار الرمال الدقيقة ثم تشطف الرمال في الخلاط ثم توجه المياه والرمال ويراعي سرعة فصل المياه عن الرمال حتي لايصدا الحديد بفعل المياه بوضع الاعمال في حفرة او حوض له شبك صغير ليتمكن الما من الخروج مع الحفاظ علي الرمال حيث تجمع في وقت لاحق وتحفف ويعاد استخدامها مرة اخري ، أما ميزة الصنفرة بالماء هي أن الماء يمنع الغبار من الاستنشاق مما يتسبب في اضرار للعمال والالات.⁽⁶⁾

3-1-3 الصنفرة بالطلقات : Shot blasting

هذه هي احدي طرق الصنفرة المعتادة في الاعمال الكبيرة اما المسابك الاخرى فتدحرج الاعمال في اثناء ضرب طلقات الفولاذ للاعمال بقوة.

2-3 ازالة المواد العضوية مثل الشحوم والزيوت:

فالاجزاء المعدنية عادة تكون ملوثة بالشحوم والزيوت اثناء عمليات التشكيل واللحام ، وتنقسم المواد الزيتية الي نوعين: الشحوم الحيوانية أو النباتية وهي قابلة للازالة بالقلويات القوية ، بينما النوع الثاني، وهو الزيوت المعدنية فيتم ازالته بالاستحلاب بالمنظفات الصناعية والمزيبات العضوية والهيدروكربونات الكلوريدية التي تذيب كلا من النوعين وتنقسم عملية ازالة الشحوم الي قسمين :

- ازالة الشحوم بالمحاليل القلوية
- ازالة الشحوم بالمزيبات العضوية .

3-2-1 ازالة الشحوم بالمحاليل القلوية :

ويتم ذلك عن طريق غمر السطح المطلوب تنظيفه في حوض قلوي او عن طريق رشه بالمحلول حيث يتم تعليق الاسطح المعدنية علي سير متحرك ويتم رشها بمسدس رش ويمكن ازالة الشحوم بطريقة الكتروليتيه بحيث يكون الجزء المرادتنظيفه كاثودا في الخلية الكهروكيميائية والتركيز العالي للقلوية القادرة علي التفاعل والموجودة علي السطح يولد كمية من الهيدروجين الذي يساعد علي اثاره واستحلاب المواد الزيتية الموجودة . استخدام التيار المتردد في المحاليل القلوية المحتوية علي مستحلبات يزيد قدرتها علي ازالة الشحوم وعند التغيير الدوري للتيار يلاحظ زيادة معدل ازالة الشحوم وعموما فإن التنظيف الكهربائي اسرع من التنظيف بالغمر او بالرش(7) ويمكن استخدام التنظيف الأنودي بدلا من الكاثودي وذلك لتجنب ظاهرة تقصف الهيدروجين، ويمكن تحديد الخواص المطلوبة في المنظفات بقدرتها على :

- قوة الاذابة والقاعدية العالية Dissolving power
- قوة التشتت للجسام الصلبة Dispersing power
- قابلية الشطف Risibility
- قلة الشد السطحي والقدرة علي الترطيب Low surface Tension
- الاستقرار Stability
- جودة التوصيل في حالة العملية الالكتروليتية .
- قلة التركيز للاسباب الاقتصادية .

- غير المسامية (Freedom of toxicity)

وتجدر الاشارة الي قاعدة مهمة وهي أن المركبات العالية القاعدية تستخدم لتنظيف الصلب اما المحاليل المتوسطة القاعدية ثابتة الاس الهيدروجيني المشتملة علي موانع التفاعل الكيميائي فهي تستخدم لتنظيف الالومنيوم والماغنسيوم والزنك والقصدير وكذلك مسبوكات الالومنيوم والزنك .

3-2-2 ازالة الشحوم بالمزيبات العضوية:

يستخدم التنظيف بالمزيبات العضوية في ازالة الكتل الكبيرة من الزيوت والشحوم التي يصعب ازلتها القلوية ولتحقيق اعلي درجة من نظافة الاسطح قبل طلائها نتبع الخطوات التالية :-

- تنظيف السطح بالمزيبات العضوية .
- التنظيف بالمحاليل القلوية وذلك بتغطيس السطح المعدني في محلول قلوي ساخن .
- التنظيف الكهربائي الأنودي للسطح لازالة اخر اثار للملوثات.
- الغمر في حمض الهيدروكلوريك المخفف للاذابة الكميات الصغيرة من الاكاسيد ولاكساب السطح نمش يكون مطلوب لتحقيق جودة الالتصاق في عملية الترسيب ، ومن اهم شروط المذيبات العضوية :

- أن يكون غير قابل للاشتعال Non flammable
- أن تكون غير سامة Nontoxic
- أن تكون ذات قوة اذابة عالية High in solvent power

- أن تكون غير قابلة للتفاعل مع المعادن Inert toward metals
 - أن تكون مستقرة Stable
 - أن تكون منخفضة الحرارة النوعية والكامنة ، و عالية الوزن النوعي .
 - يجب أن تغلي في درجة حرارة أقل من 100 درجة مئوية.
 - يجب أن تكون أثقل من الهواء في الحالة الغازية .
 - أن تكون قوة الشد السطحي لها منخفضة في الحالة السائلة .
- علما بأنه لا يوجد مزيب له كل هذه المتطلبات بشكل كامل فالهيدروكربونات أفضل المزيبات ولكن قابليتها للاشتعال عالية والهيدروكربونات الكلوريدية من المزيبات الجيدة ولكنها سامة⁽⁵⁾.

3-3 ازالة المواد غير العضوية مثل القشور والمواد المساعدة علي التآكل :

تنقسم عملية ازالة القشور الي قسمين:-

1-3-3 الازالة الكيميائية للقشور (Chemical descaling) :

تحدث المعالجة الحامضية بغمر المعدن في الحامض المخفف حتي تتم ازالة القشور وازابتها والتطبيق المعتاد هو استخدام من (5-10%) حمض الفسفورك في درجة حرارة من (65- 88 درجة مئوية) واستخدام مواد كاثودية لتقلل من مهاجمة المعدن وظاهرة تقصف الهيدروجين.

ويستخدم حمض الهيدروكلوريك بقوة تركيز (10%) في درجة حرارة الغرفة لازالة الطبقات الرقيقة من الاكاسيد الخفيفة والوقت المطلوب لازالة القشور بالحامض عادة من (5-20 دقيقة) تبعا لخصائص القشور.

ويستخدم حمض الفوسفوريك بنسب تركيز من (10-20%) بشكل محدد في معالجة الصلب وهذا الحامض يعطي ميزه للصلب فمرحلة ما قبل المعالجة وهي جعله قابل للدهانات ولكن بسبب تكلفته فإن التطبيق العادي هو ازالة القشور اولا في حمض الكبريتيك ويتبع ذلك غمره في (2- 10%) حمض الفوسفوريك يشتمل عادة علي اجزاء من الحديد ومن المهم بالرغم من ذلك الاقلال من تكلفة المعالجة بحامض الفوسفوريك باستخدام حمض الكبريتيك وتستخدم المحاليل القلوية بشكل متزايد لازالة القشور من السبائك الغير بلورية⁽⁸⁾.

وتجدر الاشارة الي أن من الاساليب الازالة الكيميائية للقشور استخدام المعالجة الالكتروليتية كوسيط لزيادة معدل ازالة القشور ويكون تركيب الاحواض مماثل للعمليات الغير الكتروليتية ويمكن تطبيق المعالجة الالكتروليتية بحيث يكون المعدن هو المصعد او المهبط في الخلية ويستخدم التيار المتردد للمعالجة المهبطية (الكاثودية) وتستخدم المعالجة الأنودية للحصول علي سطح خشن مناسب لعمليات الطلاء بالترسيب الكهربائي وتظهر الميزة الاساسية للمعالجة الكاثودية في عدم ازالة اجزاء المعدن من السطح .

4- طلاء المعادن بالترسيب الكهربائي فوق الحديد :

1-4 انواع الطلاءات فوق المعادن :

- الطلاء بالترسيب الكهربائي : ويتم فيها تغطية معدن الاساس بمعدن اخر من خلال عملية تحليل كهربائي تتم في احواض خاصة علي الكتروليت .
- الطلاء بالغمر (التغطيس): وفيها يتم غمر معدن الاساسي في مصهور معدن التغطية ومن اشهر عمليات التغطية بالغمر عملية الجلفنة حيث يتم غمر الصلب في مصهور الزنك
- الطلاء بالرش : تتم من خلال رش المعدن بمادة تغطية في الحالة السائلة او بواسطة مسدس رش .
- الطلاء بالتغليف : وفيه يتم تغليف معدن الاساس بمعدن اخر اكثر نفاسة او اكثر جاذبية في المظهر المرئي والغلاف الناتج يصل سمكه الي عدة مليمترات ويمكن عملية التغليف عن طريق وصل معدن التغليف بمعدن الاساس بواسطة الضغط وتحت درجة حرارة عالية وذلك من خلال اساليب ميكانيكية او كهربائية .
- الطلاء بالتبلور: تتم في جو مفرغ بواسطة بخار معدن التغطية علي سطح بارد او سبق تسخينه الي درجة حرارة من 200 الي 500 درجة مئوية⁽⁹⁾ .

ويتميز الطلاء بالترسيب الكهربائي عن الطلاءات الاخرى بما يلي :

- إنتظام سمك وقوة تماسك طبقة الطلاء.
- أقل سمية وأكثر نقاء.
- امكانية السيطرة علي جودة عملية الترسيب.
- غالبا ما تطبق عمليات الطلاء الكهربائي فوق المعادن لاكساب المعدن المطلي ابعاد وخواص فيزيقية للمعدن المرسب ولذلك لا بد أن يتوافر أو لا متطلبات نجاح وجودة عمليات الترسيب الكهربائي ليتم ثانياً عملية اكتمال المواصفات الهامة للطبقة المطلية بالترسيب الكهربائي علي المعادن.

2-4 متطلبات نجاح وجودة الطلاء بالترسيب الكهربائي :

- يجب أن يكون سطح المعدن نظيفاً تماماً وخالياً من الشوائب بجميع أنواعها.
- يجب التأكد من ضبط مكونات المحاليل داخل الاحواض.
- يجب أن يكون الترسيد توزيعاً منتظماً علي سطح المعدن لتكون طبقة الطلاء منتظمة الشكل النهائي.
- يجب التأكد من أنتظام سمك طبقة الطلاء علي سطح معدن الاساس وبعد ذلك علي المسافات بين اجزاء العمل الفني المراد طلاؤه بالنسبة لوضع الأنود.
- يجب أن يكون المعدن الذي يتم ترسيبه في حالة كثيفة ومضغوطة⁽⁵⁾.
- تجنب ظهور الشروخ في طبقة الترسيب والتي تنتج عن الاجهاد الداخلي.
- تجنب الترسيبات المسامية الهشة.
- مسامية طبقة التغطية والتي تعتمد علي العلاقة الكهروكيميائية بين معدن الاساس ومعدن التغطية.
- الالتصاق الجيد بين طبقات الطلاء و سطح معدن الاساس ووجود الشوائب يقلل من جودة الالتصاق كما أن السطح الخشن من درجة الالتصاق .

- صلادة طبقات الترسيب وهي تختلف بشكل كبير من الرصاص الي الكروم.
- يجب أن يكون المعدن المطلوب طلاؤه هو المهبط في الخلية الكهروكيميائية .
- يجب أن تشمل احواض الطلاء علي ملح المعدن المستخدم للتغطية داخل المحاليل .
- يجب أن يكون المصعد هو معدن اخر او خامات عالية التوصيل مثل الجرافيت والتي تكون ذاتية في احواض الطلاء تحت ظروف العملية .
- لاتمام عملية الطلاء يجب مرور تيار كهربى داخل الخلية .
- يجب توصيل الخلية ببطارية لتكون مصدر للقوة الدافعة الكهربية كمواد للتيار المباشر.
- تجنب تأثير فرق الجهد المطبق علي الخلية فأن ايونات المعدن تدخل المحلول بذوبان المصعد وهذه الايونات وكذلك ايونات المعدن السائلة في الالكتروليت تتحرك باتجاه (المهبط) الكاثود وهناك تترسب علي العمل الفني ، وطبقا لقوانين (فاراداي) للتحليل الكهربى فان كمية جميع العناصر المحررة عند كلا من المصعد والمهبط اثناء التحليل الكهربى تكون نسبية الي كمية الكهرباء التي تمر خلال المحلول وتحت اي ظروف لعملية الطلاء فان سمك طبقة الترسيب يتناسب مع زمن الترسيب.⁽⁹⁾

3-4 مواصفات طبقة الطلاء بالترسيب الكهربى:

- مقاومة التاكل الكيميائى الناتج عن التآثيرات البيئية المحيطة.
- مقاومة السطح للخدش او البرى. (الصلادة).
- تعتبر مقاومة السطح للخدش او البرى من الخصائص الهامة التي يجب توافرها علي سطح العمل الفني حتي يظل محتفظا بشكله سليما متماسكا تحت تآثير العوامل المختلفة ويمكن التعبير عن ذلك بخاصية الصلادة حيث أنها قدرة المعدن علي مقاومة التاكل نتيجة الاحتكاك وهذه هي صلادة المعدن بوجه عام ولكن لتمييز صلادة الطبقات الرقيقة المترسبة كهربيا عن كتل المعادن والسيائك فيمكن استخدام مصطلح الصلادة الميكروسكوبية او الصلادة الدقيقة لطبقات الطلاء الرقيقة ، و صلادة اي معدن هي الخاصية التي تمكنه من الاحتفاظ بشكل سطحه سليما متماسكا تحت تآثير الاحمال المختلفة ، وقد تعرف الصلادة بأنها القدرة علي مقاومة التاكل نتيجة الاحتكاك او مقاومة حدوث علامة او مقاومة البرى.
- ولذلك فهناك عدة اشكال للصلادة منها:-
- صلادة العلامة : وهي خاصية مقاومة المعدن لحدوث علامة به نتيجة تحمله بحمل استاتيكي او ديناميكي.
- صلادة الارتداء : وهي خاصية قدرة المعدن علي الرجوعية اي امتصاص الطاقة واعادتها لاحمال مسببة ارتداد لها تزيد قيمته كلما زادت الصلادة.
- صلادة الخدش :هي خاصية مقاومة سطح المعدن للخدش وعموما فأن طبقة الطلاء الاصلد تكون اطول عمرا في مقاومة الازالة من الاجهاد الفزيائى والميكانيكى اثناء التطهير والتلميع للاعمال المطلية.
- ويعتمد نجاح طبقة الطلاء المغلقة لوقاية الحديد علي العوامل الاتية:
- سمك طبقة الطلاء.
- قوة الالتصاق بين المعدن وطبقة الطلاء.
- عدم وجود شقوق شعيرية بطبقة الطلاء حتي لاتسمح بنفاذ الرطوبة الي سطح المعدن.
- طبيعة البيئة المحيطة ونوع طبقة الطلاء.⁽⁸⁾

5- الجانب التطبيقي للبحث:

تم اجراء عمليات الطلاء الكهربى فوق الاعمال المجمعه بلحام الحديد بالتشكيل المباشر بالمعادن الاتية:

1-5 طلاء النحاس القلوي:

ويتميز النحاس بأنه رخو نسبيا ،قابل للطرق والسحب ،وموصل جيد للحرارة والكهرباء ،ويذوب في حامض النيتريك ويستخدم الحوض القلوي للطلاء علي الحديد وتستخدم الأنودات النحاسية المتحللة بالتيار الكهربى علي شكل كرات مصبوبة او سبائك او صفائح.

2-5 طلاء النيكل :

النيكل من اكثر المعادن الشائعة والتي تستخدم في الطلاء بالترسيب الكهربى وذلك لما يتميز به من خواص منها حماية سطوح المعادن الحديدية و المعادن المطلية ببطانات اخرى معدنية وامكانية الحصول علي طبقة ترسيب تتميز ببريق جيد وخواص ميكانيكية جيدة . والنيكل فلز ابيض مفضض صلد يذوب بسهولة في الاحماض ولكنه لايتفاعل مع القلويات ويتكون محلول طلاء النيكل من سلفات النيكل او كبريتات النيكل علي الاسطح المعدنية المراد حمايتها حيث يلتصق النيكل بالنحاس الاصفر ولكنه لايلتصق جيدا بالحديد ولهذا يغطي الحديد بطبقة من النحاس قبل تغطيته بطبقة من النيكل. ويستخدم النيكل كطبقة بطانة قبل الطلاء بالكروم الراديوم وذلك لما يتميز به من كثافة تسمح بطلاء يدوم طويلا واعطاء طلاء ال طلاء الروديوم وهناك تركيب يستخدم للحصول علي طبقة من النيكل الاسود علي نفس مكونات الاحواض العادية بالاضافة الي مركبات تحتوي الكبريت والزنك⁽¹¹⁾ والنيكل الاسود او القاتم عادة يطلي بعد طبقة النيكل العادي اما من حيث الأنود المستخدم في طلاء احواض النيكل لا بد أن يكون من النيكل ذو النقاوة 99% علي هيئة الواح.

3-5 طلاء النحاس الاحمر السيانيدي:

يستخدم للترسيب علي الحديد الصلب نظرا لأنفصال طبقة الترسيب في الحوض الحمضي او كبطانة لترسيب المعادن الاخرى فوق الحديد ولخطورة وسمية أحواض الترسيب السيانيدي يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة والحذر الشديد عند استخدامها وهذه الاحتياطات هي:-
- عدم ملامسة سواء كلا من السيانيد او الاحماض وعدم تخزينها في مكن واحد .لأنه باتحاد السيانيد مع الحامض يتصاعد غاز حمض (الايدروسيانيك)الشديد السمية والخطورة الشديدة
- يجب التهوية الجيدة اثناء الترسيب نظرا لأنبعاث غاز حمض الايدروسيانيك الشديد السمية والحذر من رفع درجة حرارة المحلول لأنها تساعد علي تصاعد الغازات السامة .⁽¹⁰⁾
- تجنب لمس او استنشاق او بلع السيانيد عن طريق السهو او الخطأ.

4-5 طلاء الحديد بالبرونز:

تعتبر سبائك النحاس والقصدير من اهم سبائك النحاس المستخدم و في مجال النحت حيث أنه تتمتع بمظهر متميز تماما يشبه لون الذهب ولكننا تميل الي اللون البني وهي كذلك ذات مقاومة كبيرة للتآكل كما تعطي مظهر جذاب، وأكثر السبائك المستخدمة في ذلك التي تحتوي علي 15% قصدير و85% نحاس.⁽⁵⁾

6-5 طلاء الحديد بسبيكة الذهب والفضة :

سيانيد النحاس : هو مصدر ايونات النحاس في محلول الطلاء وهو العامل الرئيسي في تحديد كفاءة محلول الطلاء حيث أنها تزيد بزيادة نسبة النحاس في المحلول، وكذلك يحدد سيانيد النحاس نسبة النحاس في المحلول المترسبة مما يؤثر علي لون السبيكة وخواصها.

6 – عرض الاعمال الفنية :

1-6 العمل الاول (حشرة) :

- الخامة : طلاء كهربى فوق التشكيل المباشر للحديد طلاء بمعدن (النيكل والفضة والذهب).

- مراحل العمل : ازالة الصدأ والاكسدة بالسفح الرملي ثم التنظيف بالمزيبات ثم الطلاء بالنيكل كبطانة قبل طلاء النحاس الاصفر السيانيدي ثم طلاء اماكن متفرقة بطبقات من الفضة والذهب في بعض اجزاء العمل.

- المرحلة الاولى :

- ازالة الصدأ والاكسدة بالسفح الرملي شكل (1)

- تطهير العمل الفني بالمزيبات العضوية لازالة اثار الدهون والشحوم الناتجة عن عملية التلميع الميكانيكي.

- انتطهير الكيمائي لازالة اثار المزيب العضوي وما تبقي من شحوم ودهون.

- التطهير الكهروكيميائي للتخلص نهائيا من اي اثار للملوثات والغسيل بالماء الجارى.

- الغمر في حمض هيدروكلوريك مركز 100مم /لتر.

- الغسيل بالماء الجارى.

- المرحلة الثانية:

طلاء العمل في محلول النيكل شكل (3)

محاليل الطلاء :-

نيكل سلفات 300:250 جم /لتر

نيكل كلوريد 80:60 جم/لتر بوريك أسد 40:30جم/لتر

ظروف التشغيل:

كثافة التيار 6:5 أمبير/سم² - درجة الحرارة : 65:55

مئوية

درجة الحموضة ph 4.5: 5.5 درجة

- المرحلة الثالثة:

طلاء العمل في محلول النحاس الاصفر شكل (4)

محاليل الطلاء

سيانيد نحاسوز 23جم /لتر

سيانيد الزنك 13جم/لتر

سيانيد الصوديوم 45جم /لتر

كربونات الصوديوم 15 جم /لتر

بيكرونات الصوديوم 15 جم / لتر

أمونيا 1.25 جم / لتر

- ظروف التشغيل : درجة الحرارة 32-36^م مع ملاحظة أن درجات الحرارة الاقل تعطي ترسيب براق والدرجات الاعلى ترسيب لونه اكثر للون النحاسي.

- شدة التيار 3-1 A/am

- الأنودات : يمكن استعمال مصاعد منفصلة لكل نوع معدن علي حدة ولكن مصاعد من السبيكة، ويمكن الحصول علي أنود النحاس الاصفر بنسبة 75% نحاس ، 25% زنك ، ويمكن استخدام مصاعد من الصلب بنسبة 20-25% لتتداخل مع مصاعد البراس لتقلل من استهلاك الأنود وتكون هذه المصاعد متداخلة وملتفة حول مصاعد البراس بالتساوي وذلك للحصول علي ترسيب منظم ومتساوي.
التقليب : يعمل التقليب علي زيادة كثافة الطلاء .

- المرحلة الرابعة :

الطلاء بسبيكة الذهب والفضة :

- سيانيد ذهب بوتاسيوم 2 جم / لتر - سيانيد بوتاسيوم حر 7.5 جم / لتر


- ثنائي فوسفات بوتاسيوم 15 جم / لتر - سيانيد فضة بوتاسيوم 0.25 جم / لتر

الحرارة : 55^م التيار : 0.3 أمبير /ديسمتر
الأنود : صلب غير قابل للصدأ
الغسيل بالماء الجاري

النتيجة تحول لون العمل من اللون الابيض النيكل الي اللون الاصفر الذهبي.
المعالجة بالبايتين. شكل (5)




شكل (1) المعالجة بالسفح الرملي والتنظيف الكيميائي للعمل الفني من خام الحديد .

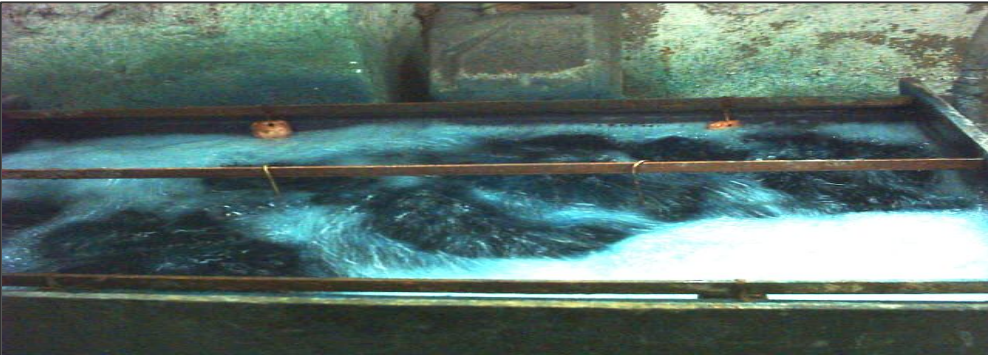

شكل (2) الترسيب بطبقة بطانة معدنية من النيكل فوق العمل الفني المشكل من الحديد .



شكل (3) العمل الفني المشكل بالحديد بعد طلائه بالنيكل داخل حوض الترسيب .

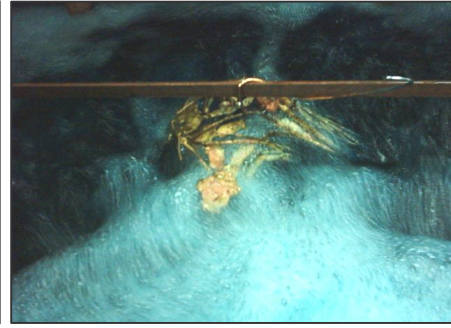

شكل (4) العمل الفني وطلائع بالنحاس بعد النيكل .



شكل (5) العمل الفني (الحشرة) في صورته النهائية بعد المعالجات في أحواض الباتين .

الموحية بحركة الاكربات للاعطاء الحركة البصرية التي تتحرك داخل اجزاء العمل المتزن.

- المرحلة الاولى :

التنظيف الجيد بالمحاليل القلوية

- المرحلة الثانية :

ازالة الصدأ بالسفح الرملي ثم التنظيف لازالة بقايا الاكاسيد شكل (6،5)

- المرحلة الثالثة :

طلاء النيكل شكل(7) لحماية و تقوية الاطراف الضعيف للعمل وامكانية ترسيب مميز ذو بريق جيد وخواص ميكانيكية جيدة محاليل الطلاء :-

نيكل سلفات	300:250 جم /لتر
نيكل كلوريد	80:60 جم/لتر بوريك أسد 40:30جم/لتر
كثافة التيار	6:5 أمبير/سم
درجة الحرارة	65:55 ⁵ مئوية
درجة الحموضة	4.5: 5.5 ph درجة

- المرحلة الرابعة :

طلاء النحاس الاصفر شكل (8) الجمع بين لون النيكل الفضي ولون النحاس الاصفر و النحاس الاحمر باستخدام الورنيشات الموقفة والعازلة للطلاء ثم طلاء النحاس الاصفر في المحاليل الاتية:

سيانيد نحاسوز	32 جم/لتر
سيانيد الصوديوم	45 جم/لتر
سيانيد الذنك	13جم/لتر
كربونات الصوديوم	15جم/لتر
بيكربونات الصوديوم	15 جم /لتر
أمونيا	1.25 جم /لتر

طلاء النحاس الاحمر الحامضى بالمحاليل الاتية:

سلفات نحاس	250:150جم/لتر
حمض كبريتيك	110مم /3لتر
درجة الحرارة	40:32 ⁵ م
كثافة التيار	22:16 أمبير/سم ²

- المرحلة الخامسة :

حماية الالوان المعدنية بالورنيشات السليولوزية شكل (9) وهي تتكون من: مزيب عضوي من نترات السليولوز مضاف اليه مادة ملونة تجعله معتما وملونا في نفس الوقت ويزاب في المذيب العضوي Solvents وهي مواد عضوية تعرف بالاسترات مثل خلات الامايلو يخفف القوام الي درجة تسمح بالدهان او الغمر لبعض الاجزاء

يستخدم التينر thinners وقد يلزم للتجفيف درجات حرارة اعلي من درجات الحرارة العادية تتراوح ما بين 150:200 درجة مئوية.



شكل (6) المعالجة بالسفح الرملي والتنظيف الكيميائي للعمل الفني من خام الحديد .



شكا، (7) معالجة العما، بالسفح الرملي .



شكا، (8) طلاء العما، الفنر، بالنحاس، الاحم

شكا، (9) المعالجة النفاثة للعما، (الطلاء ابي)

3-6
الخ
مستو
الم -
الن

- المرحلة الثانية :
ازالة الاكسدة بالسفح الرملي .

- المرحلة الثالثة :
الطلاء بسبيكة النحاس الاصفر والمكونة من و النحاس والقصدير (البرونز) شكل (10)
- وتتكون محاليل الطلاء من :
سيانيد نحاس 40جم/لتر
سيانيد صوديوم 65 ج م/لتر
قصديرات صوديوم 10جم/لتر
ملح روشيل 50 جم/لتر

- ظروف التشغيل:
الحرارة : 70⁵ م
الأنود : من النحاس النقي اللون اصفر ذهبي
نسبة الأنود الي الكاثود 1.5 الي 1
زيادة الحرارة تؤدي الي سبيكة غير صلدة
الزيادة نسبة القصدير في السبيكة ورفع معدل تكوين الكربونات.
زيادة نسبة كثافة التيار تقلل من نسبة القصدير في السبيكة.

- المرحلة الرابعة :
عزل بعض الأجزاء بالعازل الكيميائي وترسيب النحاس الاصفر.

- المرحلة الخامسة :
عزل اجزاء اخري بالعزل الكيميائي والترسيب بالنيكل.

- المرحلة السادسة :
حماية طبقة الطلاء بالتكسية بالغمر شكل (10)
وفيها يتم التأكد من نظافة العمل الفني المطلي من اثار المحاليل السابقة أو اثار لشحوم
او اتربة او اكاسيد لضمان عملية الكسية جيدا وذلك بغسلها بالمزيبات العضوية او
المحاليل القلوية.
تم تسخين المعدن ثم تم غمره في حوض يتناسب مع حجم العمل الفن يحتوي علي
علي بودرة البلاستيك حيث يمر في اسفله تيار من الهواء يعمل علي رفع البودرة عن
القاع وتطايره قليلا بحيث تشغل البودرة معظم حجم الحوض وعند المعدن الساخن في
الجو تلتصق به حبيبات البلاستيك وتنصهر فيه.
كذلك تلتصق كمية اخري من البودرة المتطايرة التي أنصهرت علي المعدن ثم يرفع
المعدن من الحوض وتزال كمية البودرة العالقة بالمعدن (التي تكون غيرملتصقة تماما
بالسطح) ثم يوضع المعدن في افران خاصة تعمل علي صهر كل البلاستيك المنصهر
بالسطح للحصول علي طبقة من البلاستيك متماسكة بالسطح ومنتظمة السمك.

وبعد أن يبرد المعدن الي درجة 80 درجة مئوية تقريبا تعالج العيوب الناتجة عن الغمر حيث أنه عادة يتم تعليق المنتجات اثناء الغمر باستعمال خطاف من السلك و غالبا ما يكون مكان التعليق غير مغطى بالبلاستيك وتكون طبقة البلاستيك حول مكان التعليق منتظمة الشكل ولذلك يستعمل سوائل خاصة توضع بواسطة فرشاة او مسدس لمعالجة هذه العيوب ، ليظهر العمل الفني في صورته النهائية شكل(11)



شكل (10) شكل (10) شكل (10) شكل (10) شكل (10) شكل (10) شكل (10) شكل (10) شكل (10) شكل (10)



6

شكل (11) الشكل (11) الشكل (11) الشكل (11) الشكل (11) الشكل (11) الشكل (11) الشكل (11) الشكل (11) الشكل (11)

الشبه مستلقي ليعبر عن محاولة المقاومة والاندفاع رغم الضعف والآنكسار ليعبر عن الاصرار والتطلع للصعود والارتقاء .

ولقد تم عمل الملامس المختلفة بالمزج بين العديد من القطاعات المعدنية المسطحة والشبكية والاسلاك المختلفة الاحجام واستخدام طلاء الكروم والنحاس الاصفر والنحاس الاحمر لاعطاء الشكل مزيد من الثراء والتنوع.

- المرحلة الاولى :

وهى مرحلة السفع الرملي للعمل الفنى.

- المرحلة الثانية:

التنظيف بالمحاليل القلوية لازالة الشحوم والزيوت واثار الاكسدة.

- المرحلة الثالثة:

الطلاء بالكروم ويستخدم احيانا الكروم كبطانه فوق الحديد يستخدم احيانا في الخدمة الشاقة و لما يتميز به من كثافة تسمح بطلاء يدوم طويلا واعطاء لمعان للمعدن التالي في الطلاء

درجة الحرارة (45-55م)
كثافة تيار 10:30 أمبير/ديسمتر²

- المرحلة الرابعة:

الطلاء بسيانيد النحاس الاصفر شكل (12) المكون من :

سيانيد نحاسوز 32 جم/لتر

سيانيد الزنك 13 جم/لتر

سيانيد الصوديوم 45 جم/لتر

كربونات الصوديوم 15 جم/لتر

بيكربونات الصوديوم 15 جم/لتر

أمونيا 1.25 جم

- المرحلة الخامسة:

تغطية بعض اماكن العمل بالورنيشات الموقفة طلاء الاماكن الاخرى بالنحاس الاحمر

- المرحلة السادسة :

حماية المعدن بالتكسية بالورنيشات شكل (13) وذلك للارتباط بين القوة والصلابة علاوة علي جاذبية المظهر ومقاومة هذه الطبقة للعوامل التي تسبب في تآكل سطح المعدن او اكسدته مما ادى الي اعتبار طبقة البلاستيك جزءا مهما للتصميم اكثر منها طريقة مستحدثة لتكسية المعادن .

كما تحقق الجاذبية اللونية الملسمية فضلا عن سهولة وتوفير قدر كبير من مقاومة العوامل الجوية المتغيرة المحيطة بالعمل الفنى المطلي بالترسيب الكهربى.

وتستخدم الورنيشات التي تعطي صبغة شفافة لامعة مثل الجمالكة والورنيشات السليوزية وعند استعمالها يجف الوسيط المزيب المستعمل ويبقى الوسط الصمغي الذي يكون طبقة شفافة رقيقة وتكون هذه الطبقة اما طبيعية كالمنتجات الطبيعية او صناعية تذاب في مواد عضوية سريعة التطاير.



شكل (12) المعالجة بالسفح الرملي والتنظيف الكيميائي وطلاء النحاس .



5-6 العمل

الخامة:
بأندفاع و
ملاص
- المرحلة
التنظيف

شكل (13) العمل الفني، (مقاومة) في، شكله النهائي، بعد الباتين، ودهانه بالورنيش .

- المرحلة الثانية :
ازلة الاكاسيد وبقايا الصدا.

- المرحلة الثالثة:
الطلاء بالنحاس الاحمر السيانيدي

- المرحلة الرابعة:
عزل بعض اماكن التشكيل بالورنيشات العازلة والموقفة للطلاء عليها ثم الطلاء
بالنحاس الاصفر السيانيدي

- المرحلة الخامسة :
المعالجات اللونية بالاضافة لعملية المزج ما بين اللونين النحاسي الاحمر والنحاسي
الاصفر للاماكن البارزة في مجسم (الثور) الا أنه تم عمل باتين التالي : كبريتات
النيكل الالومنيومي ، و صوديوم ثيو سلفات ، مع تثبيت درجة الحرارة عند 71⁵ م
لاعطاء درجات اللون الاخضر واللون الزيتوني المائل للسواد ، والالوان ثابتة لاتزال
إلا بالسيانيد.

- المرحلة السادسة :
الحماية بالورنيشات السائلة السليق شرحها.



شكل(14) العمل الفني (الثور) في شكلة النهائي بعد الباتين ودهانه بالورنيش .

- ويعد المحلول باذابة الكبريتات في الماء المقطر ثم اضافة حامض الكبريتيك المركز الي كمية من الماء ببطء مع الحرص علي التقليب ثم يضاف المحلولين السابقين الي بقية الكمية المحددة من الماء
- ملحوظة هذا المحلول الحامضي لايتناسب للترسيب فوق الحديد وإنما هو فقط للترسيب فوق الخامات الغير معدنية
- المرحلة الثانية : تجهيز الحديد المضاف بعد عملية السفح الرملي شكل (16) وازالة الاتربة والاكاسيد
 - المرحلة الثالثة : طلاء النيكل
 - المرحلة الرابعة : عزل بعض الاماكن بالورنيشات ثم طلاء النحاس الاحمر السيانيدي
 - المرحلة الاخيرة : الحماية بالورنيشات السائلة شكل(17)



شكل (15) التشكيل بالشمع .



شكل (16) مراحل التنظيف وطلاء البطانة

شكل(17) العمل الفني (أكروبات) في شكلة النهائي بعد الباتين ودهانه بالورنيش .

الخامة : من الحديد الملحوم لقصاصات صاج الحديد بالاضافة الي قطاعات مختلفة الاحجام والمقاسات للاسلاك الحديد مطلي بالنحاس والنيكل مستخدما الخطوط الانسيابية الموحية بالحركة البصرية التي تتحرك داخل اجزاء العمل واختزال بعض اماكن التشكيل في جسم الحصان والفارس للتخفيف من الاحساس بالكتلة والتاكيد علي قوة واتزان ورشاقة حركة الفارس والحصان طبقا للمراحل السابق ذكرها شكل (18،19)



ل مطلي
ساحة في
برشافة



6

- المرحلة الأولى : إزالة الأكاسيد والصدأ بالسيفخ الدما
- شكل (19) العمل الفني (الفارس والحصان) في شكله النهائي بعد الباتين ودهانه
- المرحلة الثالثة : مجموعة الطلاءات المعدنية للنیکل شكل (19) النحاس الاحمر شكل (20)
- والنحاس الاصفر.

- المرحلة الرابعة : الحماية من العوامل الجوية المحيطة بالورنيشات السائلة السابق ذكرها

شكل(21)



شكا، (19) العما، الفن، (الحالسة) بعد السطح الممل، ه طلاء النكا،



شكل، (20) الطلاء بالنحاس، الاصفر ثم

شكل، (21) العما، الفن، (الحالسة) ف، شكلية النمائ، بعد النائم، دهانه باله، نش،

1- ابعاد فيزيقية : (كمقاومة التاكل - مقاومة الكشط- مقاومة الخدش والبري - قوة الالتصاق في الاسطح المطلية

2- ابعاد جمالية : (الملمس والون والمعان)

3- معايير اقتصادية في (زيادة العمر الافتراضي للعمل الفني -القدرة علي مقاومة التاكل)

8- المراجع :

- (1) William H.Sofanek-" **The Properties of Electro Deposited Metals and Alloys**" the American- Electroplaters society Inc. New York U.S.A , 1994,
- (2) م/ عادل شلش "تآكل المعادن" - دار المعارف - القاهرة - ج م ع- 1980
- (3) Johannes Fischer and Denise .Weimar "**Precious metal Plating**" Robert draper Ltd teddingon England-1980 (www.food product design.com), (available 2011)
- (4) د/ مني سعيد محمد المزروقي -دكتورة - بحث منشور " اللون أحد وسائل الاتصال في مجال اللصق " مجلة علوم وفنون -جامعة حلوان - المجلد الرابع- العدد الثالث - القاهرة - ج م ع- يوليو 1992
- (5) د/ محمد العوامي محمد احمد - رسالة دكتوراه غير منشورة " تصميم مظهر السطح في المنتجات المعدنية بترسيب السبائك كهربيا"- كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - ج م ع -2007
- (6) د/ محمد عبد الحميد عبد العزيز "سباكة الفنية المرتبطة بالعمارة وتطويرها لمواكبة التقنيات" رسالة دكتوراه (غير منشورة) كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - ج م ع 2000
- (7) Frank H.Ewens "**Hand book on Electroplating- polishing** ",w. canning & CO.LTD-birmingham-England-1989
- (8) د/ محي الدين طرابية حامد "دور ملامس السطوح في بناء العمل الفني" - بحث منشور- مجلة دراسات وبحوث - جامعة حلوان - ج م ع 2003
- (9) Colin J.Smithells, M.C.,f.m. "**Metal Reference book**" .Rj. Acford L.td., indusial estate London, England,1992
- (10) Alemr Brenner, "**Electrodeposited of Alloys**" V.II- -the Electro chemical Society. Inc. New York , U.S.A -1988
- (11) www.pf online. Com\Feature Article nickel Alloy plating .htm (available 2010)